

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.



« 12 » 09 2012г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/29

на капитальный ремонт цоколя и отмостки зд. 100  
(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 19868отд. 3

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Описание дефектов изложено в акте общего осмотра № 30-05/41 от 16.05.11	<b>1. Цоколь.</b> 1.1 Разборка штукатурки цокольных плит, h=1.0 м 1.2 Штукатурка кирпичной кладки цоколя до 2 см. 1.2 Обрызг кирпичной кладки цоколя глубиной до 3.0 см по металлической сетке. 1.3 Покраска цоколя фасадной краской под цвет существующего цоколя. 1.4 Штукатурка цоколя по р.А. 1.5 Отделка цоколя по р.А крашенным оцинкованным листом, шириной 35 см. 1.6 Обмазка карниза цоколя и ж/бетонного карниза раствором. 1.7 Защита карниза цоколя и ж/бетонного карниза крашенным оцинкованным листом, шириной 15 см. 1.8 Демонтаж облицовочной плитки «кабанчик» по фасадным углам здания. 1.9 Штукатурка стен, толщиной до 10 мм. 2.0 Устройство глазурованной плитки (типа кабанчик).	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	48.7 48.7 48.7 48.7 6.2 10.9 16.6 16.6 6.0 6.0 6.0	

		<b>2. Отмостка.</b>			
		2.1 Очистка отмостки от мха, растительности и грунта.	м <sup>2</sup>	85.0	
		2.2 Обработка отмостки бетоноконтактом по оси 1 м/р В-Ж, по р.Ж. по оси 6 м/р В-Ж	м <sup>2</sup>	85.0	
		2.2 Выполнить набетонку бетоном В-15, толщ. от 0.05 м до 0.2 м	м <sup>2</sup>	85.0	
		3. Вывоз строительного мусора.	т	2.2	

**Строительные материалы (профлист, брус) после демонтажа сдать по акту.**

Составил

Инженер 1-ой кат. ОТН ЭЭС  
(должность)


Рыжова  
(подпись)

Рыжова А.В.  
(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС

Инженер 2-ой кат. ПО УКСа

Начальник группы вспомогательного обеспечения

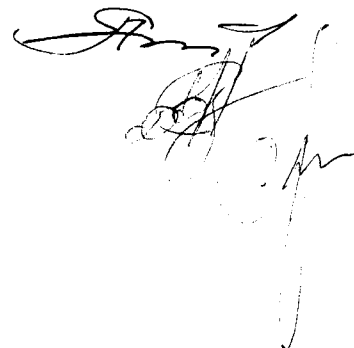

Анопочкин Е.Е.

Андреев А.А.

Фомин С.М.