

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

« ____ » _____ 2012г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /31

на капитальный ремонт Пешеходной дорожки от зд. 167 С до зд. 123
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № _____

ЦВБХиСОИ
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Монолитное бетонное покрытие разбито, имеются трещины, крупный заполнитель выпадает, имеются перепады уровней.	1. Снятие бетонного слоя дорожки (143*1*0,1). 2. Отсыпка откосов высвободившимся бетонным боем на общую ширину откосов обочины 1 м на h=100 мм. 3. Устройство выравнивающего песчаного слоя пеш. дорожки h=100 мм. по ширине существующего основания по ГОСТ 8736-85. 4. Укладка металлической сетки 5. Устройство бетонного покрытия 6. Устройство на двух поворотах бетонных площадок h=160 мм. бетоном М 350.	М³ М³ М³ М² М³ М³	14,3 20 29,7 29,72 44,07 3,4/0,54	

		7. Отсыпка откосов обочины щебеночной смесью 20-40 мм. толщиной 100 мм. 8. Устройство двух бетонных ступеней (1*1,5*0,1 м.) от зд. 167С и зд. 123 М 200.	м³ м³	20 0,3	
--	--	---	----------	-----------	--

Составил:

Инженер 2-ой кат. ОТН ЭЭС

(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Мартынов М. Е.

(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС

(должность)

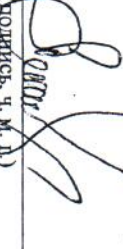

(подпись, ч. м. г.)

Анопочкин Е. Е.

(расшифровка)

Начальник ЦВБХОИСОИ

(должность)

 

(подпись, ч. м. г.)

Маслов А. А.

(расшифровка)

Инженер 2-ой кат. ПО УКС

(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Щеченко И. Н.

(расшифровка)