

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института
Иванов А.А.

шпз - 1.47/15 КР/П

« 01 » 04 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/30

 
на капитальный ремонт кирпичной кладки стен 2-ого этажа по ряду Е в/о 3-4, 8-9 и цоколя здания 115А.
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № 21254 Столовая
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	На основании акта № 30-05/110 от 17.10.2014 года “Общего (осеннего) технического осмотра здания 115А”	1. Очистка кирпичной кладки стен от разрушенного кирпича.	м²	9.6 ✓	
		2. Обеспыливание кирпичной кладки стен.	м²	9.6 ✓	
		3. Штукатурка кирпичной кладки стен на высоту 0,8м цементно-известковым раствором по металлической сетке толщиной слоя 20мм, площадью менее 5м².	м²	9.6 ✓	
		4. Окраска оштукатуренной поверхности стен фасадной краской за 2 раза с подготовкой поверхности.	м²	9.6 ✓	
		5. Установка сливов из оцинкованной окрашенной стали шириной 350мм с обработкой примыканий герметиком.	п.м./м²	12/4.2 ✓	
		6. Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов.	м²	60.0 ✓	
		7. Штукатурка отдельных мест цоколя цементно-известковым раствором толщиной 20мм.	м²	0.9 ✓	
		8. Окраска отдельных мест цоколя фасадной краской за 2 раза с подготовкой поверхности.	м²	0.9 ✓	
		9. Вывоз строительного мусора на расстояние 1км. <i>погрузка мусора</i>	тн	0.1	

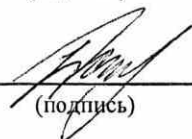
Составили:

Инженер 1-ой кат. ГТН ЭЗС
(должность)


(подпись)

Митин В.Г.
(расшифровка)

Инженер 1-ой кат. ОСК УКС
(должность)


(подпись)

Багдасарян К.В.
(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ГТН ЭЗС



Анопочкин Е.Е.

Начальник столовой



Волков А.Б.