

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

« 16 » 04 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /33

на капитальный ремонт кровли зд. 164Г
(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 45550

УЭС

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Кровельный ковер из изопласта имеет вздутия, воздушные пузыри, порывы и отслоения от стяжки.	1. Демонтаж существующего покрытия (изопласта) до стяжки. 2. Ремонт стяжки раствором М-100 на глубину до 30 мм. 3. Устройство кровельного ковра из одного слоя ХПП-3 и одного слоя ЭКП-5. 4. Демонтаж оцинкованных сливов с парапетов здания и устройство новых, шириной 400 мм. 5. Окраска с предварительной подготовкой (очисткой, грунтовкой) металлических ограждений кровли за 2 раза. 6. Погрузка мусора	м² м² м² м² м² т	132.0 40.0 132.0 12.0 14.4 2.6	

Составил:

Ведущий инженер ГТНЭЗС

Рыжова

Рыжова А.В.

Инженер I-ой кат. СТ ОСК
УКС'а

(должность)

Багдасарян
(подпись)

Багдасарян К.В.

(расшифровка)

Согласовано:

Начальник ГТН ОЗС



Анопочкин Е.Е.

Начальник участка насосных станций



Пенанев И.Б.