

Главный инженер института

《 》 2014.

ИЗ *КНИЖНИХ* *РЕМОНТ* *ЗАМЕЧАЮЩИХ* *НОМ. 25, 27, 29, 30* *30. 123*

(наименование оборудования)

ЦБХО и СОИ

CONCERNING JERUSALEM

No. №	Наименование дефекта	Метод устранения	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
III I	2	3	4	5	6
	Деревянные элементы оконных блоков имеют нарушения геометрических размеров из-за гниения. В связи с этим окна плохо закрываются (открываются), наличие щелей ведет к изменению температурного режима помещений, попадания ветра и воды внутрь. Замене подлежат окна: 5.4м x 1.8м – 3 шт. в пом. 27,29,30 2.65м x 1.8м – 1 шт. в пом. 25	1. Демонтаж оконных блоков. 2. Подготовка оконных проемов к установке новых блоков опуткачиванием периметра проемов раствором, глубиной до 20 мм. 3. Установка оконных блоков из ПВХ профиля с однокламерным стеклопакетом с поворотноткидными створками Сопутствующие материалы: - саморасширяющаяся наружная паронепроницаемая лента, - внутренняя пароизоляционная лента, - запенивание 4. Установка подоконных досок из ПВХ профили шириной 0.15 м. 5. Пштукатурка оконных откосов и примыкающих стен на в=0.15м, с последующей усиленной окраской за 2 раза. 6. Замена наружных сливов на новые из оцинкованной стали, в=0.2 м. 7. Установка ограничительных гробешков 8. Вывоз строительного мусора.	шт./м² м² шт./м² м/п м/п м³ м² м² м/п кг	4/34.0 15.6 4/34.0 52.1 52.1 0.3 2.8 5.0 18.9 7 150.0	Рисунг = 8 S = 3,78

23

Составил

Инженер 1-ой кат. ОТН ЭЭС
(должность)

Рыжова
(подпись)

Рыжова А.В.
(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС

Анопочкин Е.Е.




Начальник ЦРБХО и СОИ

Маслов А.А.



Инженер 2-ой кат. ПО УКСа

Андреев А.А.

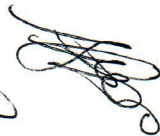

и.п. Винос и поручки мурсы