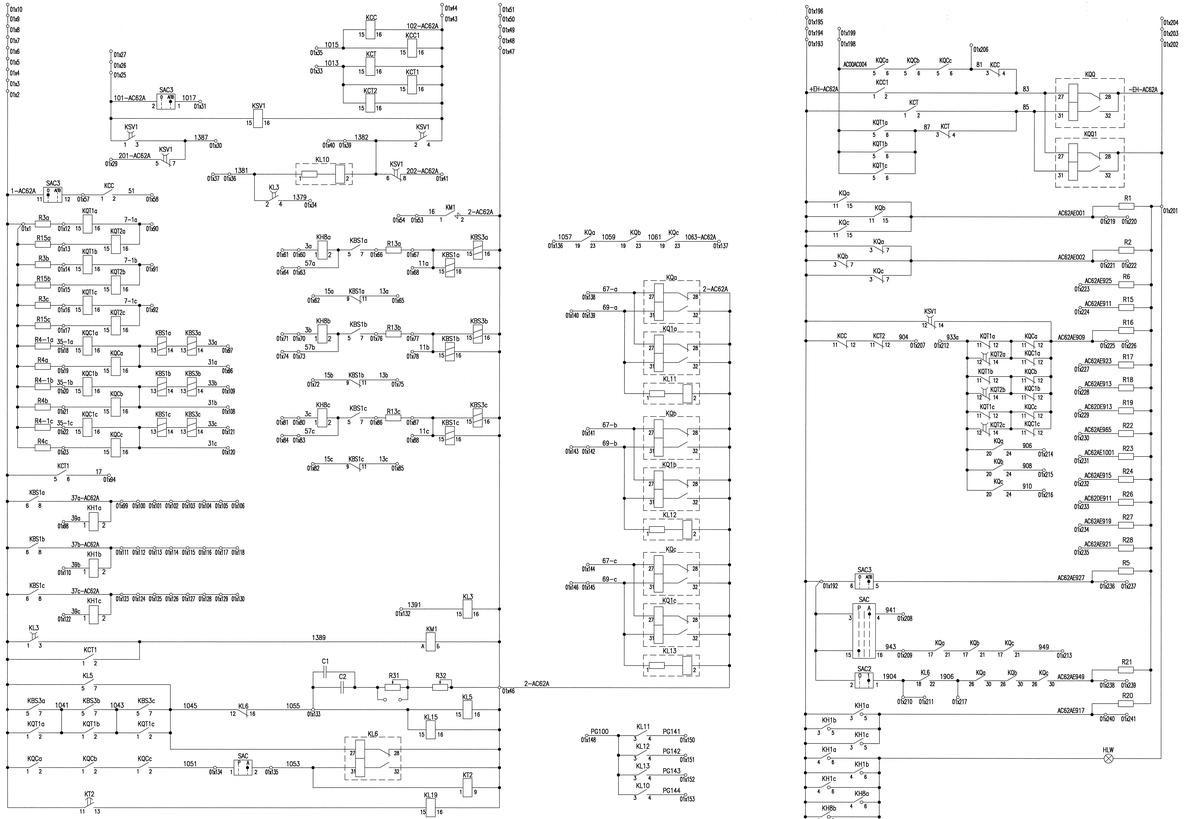

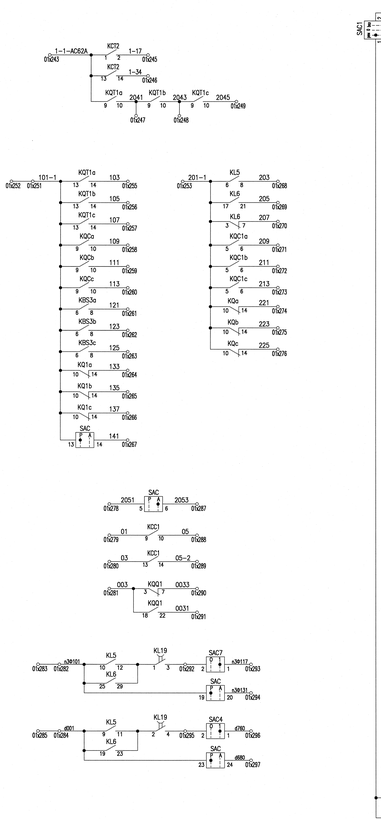

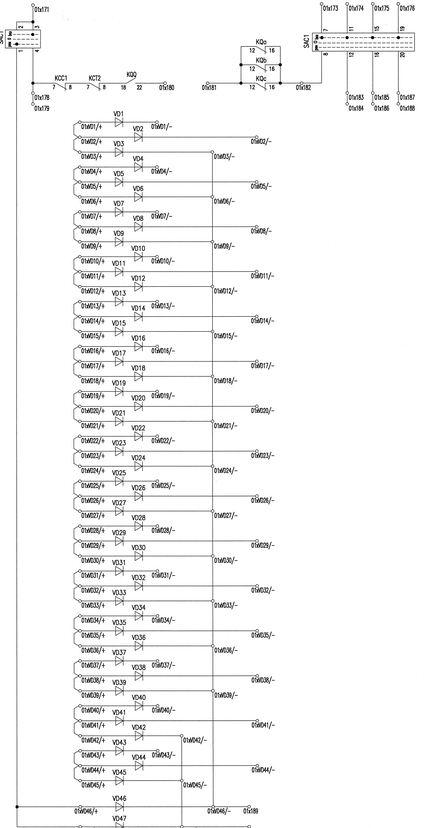

1 Соединение цепей аппаратуры, устанавливаемой на фасаде двери шкафа выполнить проводом ПВ3, соединение остальных цепей выполнить проводом ПВ1.
2 Соединение цепей (жилы 1–АС62А, 101–АС62А, 201–АС62А, 1–1–АС62А, +DH–АС62А, АС00АС004) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² красного цвета.
3 Соединение цепей (жилы 2–АС62А, 102–АС62А, 202–АС62А, –DH–АС62А) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² синего цвета.
4 Соединение цепей (жилы 1015, 1013, 1017, 31а, 31с, 33а, 33в, 33с, 37а–АС62А, 37в–АС62А, 37с–АС62А, 38в, 39в, 39с, 17, 51, 3в, 3в, 3в, 57а, 57в, 57с, 7–1а, 7–1в, 7–1с, 13а, 13в, 13с, 15а, 15в, 16, 1–17) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² черного цвета.
5 Соединение остальных цепей выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² белого цвета.
6 Концы проводов ПВ3 окольцевать маркировками.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.03304.4.0.32

Разраб.зак.эл.	Мазорова			Лит.	Масса	Масштаб
Пров.зак.эл.	Бобыль					
Н.контр.	Воробьева					

R3.AC00.3960.032.05.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
ОРУ–500 кВ
Техническое задание заводу на изготовление шкафов РЩ ОРУ–500 кВ 8 часть блока

Лист 49 | Листов

Шкаф № 78
обходного выключателя АС62А (основной электромонтаж)
Схема электрических подключений

ОАО "НИАЭП" 2013

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | 03.03304.4.0.32