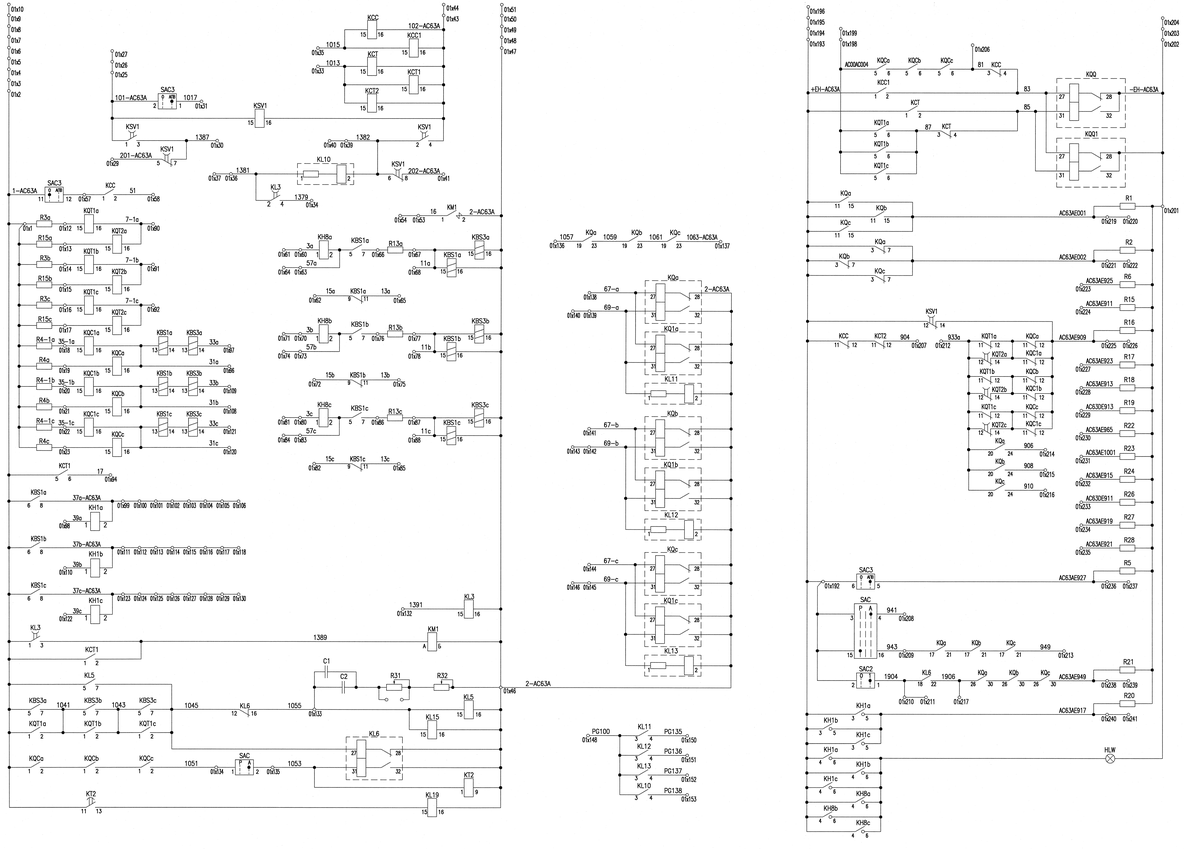

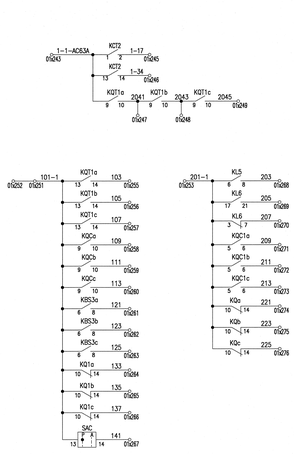

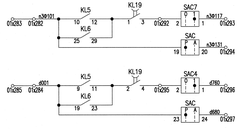

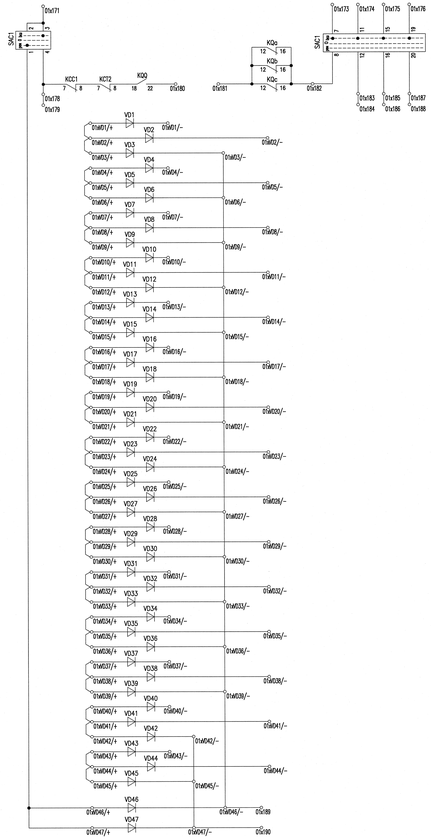

1 Соединение цепей аппаратуры, устанавливаемой на фасаде двери шкафа выполнить проводом ГВЗ, соединение остальных цепей выполнить проводом ГВ1.

2 Соединение цепей (кирки 1-АС63А, 101-АС63А, 201-АС63А, 1-1-АС63А, +ЕН-АС63А, АС00АС004) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² красного цвета.

3 Соединение цепей (кирки 2-АС63А, 102-АС63А, 202-АС63А, -ЕН-АС63А) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² синего цвета.

4 Соединение цепей (кирки 1015, 1013, 1017, 31а, 31b, 31с, 33а, 33b, 33с, 37а-АС63А, 37b-АС63А, 37с-АС63А, 39а, 39b, 39с, 17, 51, 3а, 3b, 3с, 57а, 57b, 57с, 7-1а, 7-1b, 7-1с, 13а, 13b, 13с, 15а, 15b, 16, 1-17) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² черного цвета.

5 Соединение остальных цепей выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² белого цвета.

6 Концы проводов ГВЗ оконцевать наконечниками.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.03304.4.0.32

Разраб.пов.№	Майоров			
Пров.пов.№	Зорцев			
Н.контр.	Воробьева			

R3.AC00.3960.032.05.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
ОРУ-500 кВ
Технические задания завода на изготовление шкафов
РЦ ОРУ-500 кВ 6 части блока

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 51 Листов

ЕВС-1, Шкаф N 201
автоматики выключателя АС63А (основной электромагнит)
Схема электрическая полная

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А2х4

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N
R3.03304.4.0.32