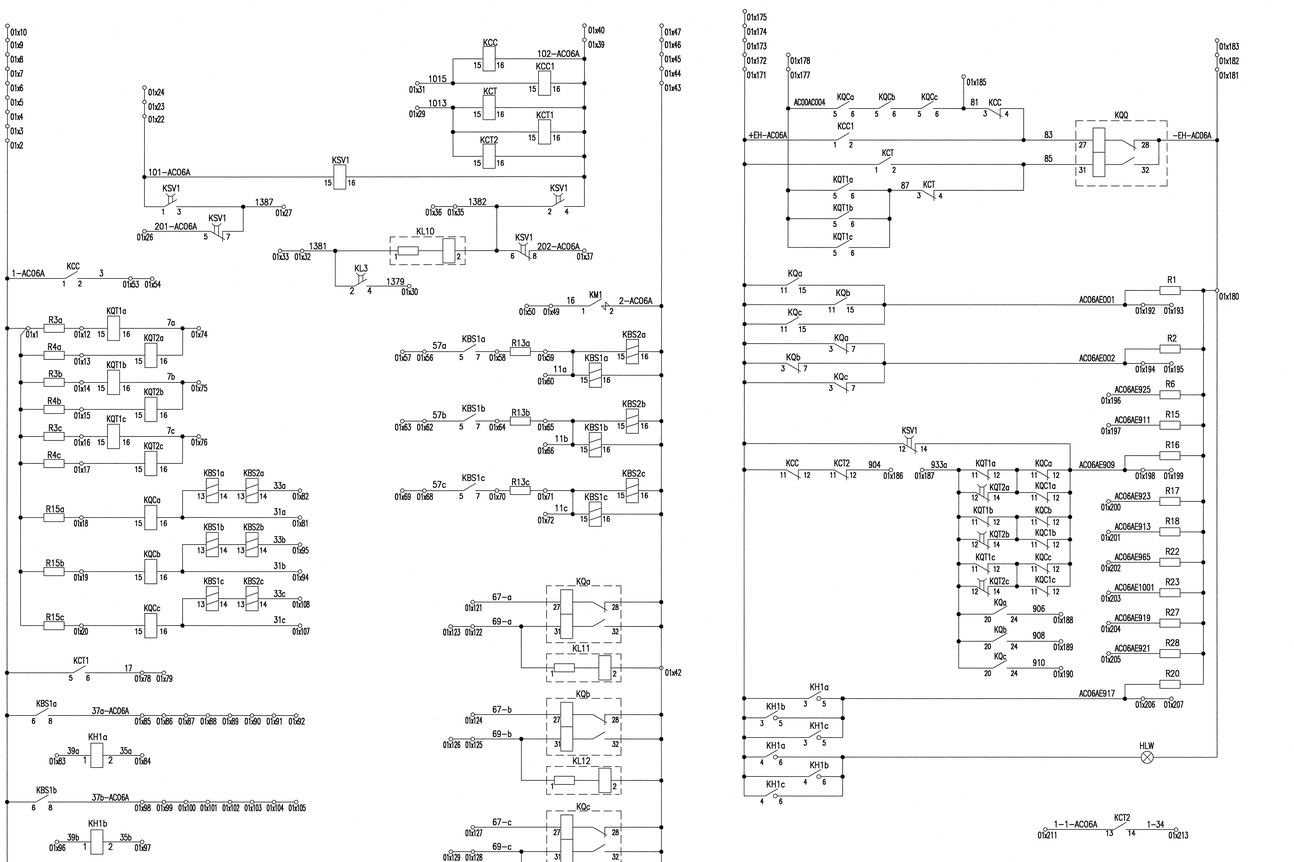

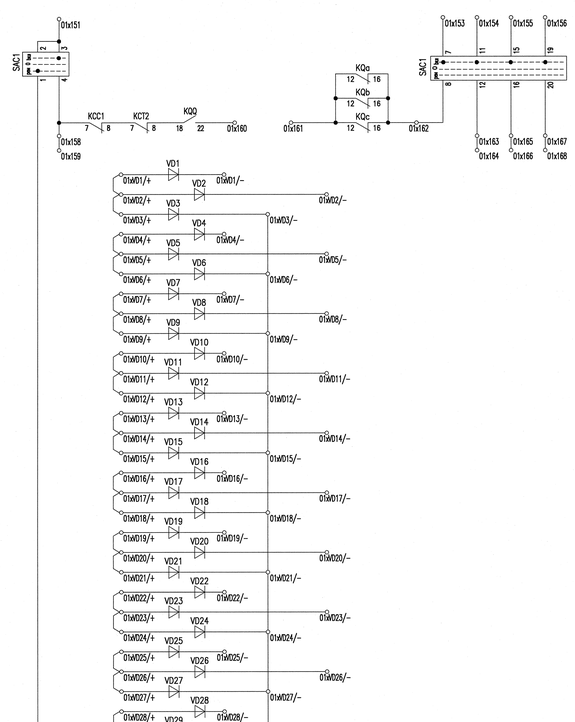

1 Соединение цепей аппаратуры, устанавливаемой на фасаде двери шкафа выполнить проводом ПВ3, соединение остальных цепей выполнить проводом ПВ1.

2 Соединение цепей (марки 1–АС06А, 101–АС06А, 201–АС06А, 1–1–АС06А, +ЕН–АС06А, АС00АС004) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² красного цвета.

3 Соединение цепей (марки 2–АС06А, 102–АС06А, 202–АС06А, –ЕН–АС06А) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² синего цвета.

4 Соединение цепей (марки 1015, 1013, 31а, 31b, 31с, 33а, 33b, 33с, 37а–АС06А, 37b–АС06А, 37с–АС06А, 35а, 35b, 35с, 39а, 39b, 39с, 17, 51, 3, 57а, 57b, 57с, 7а, 7b, 7с, 18) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² черного цвета.

5 Соединение остальных цепей выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² белого цвета.

6 Концы проводов ПВ3 оконцевать наконечниками.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.03304.4.0.32

Разраб.инж.Эл	Мадорский			
Пров.инж.Тк	Зайцев			
Н.контр.	Боровкова			

R3.AC00.3960.032.05.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
ОРУ–500 кВ
Техническое задание заводу на изготовление шкафов РЩ ОРУ–500 кВ в части блока

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 53	Листов	

ЕВС–1, Шкаф N 203
автоматики включателя АС06А (основной электрокомплект)
Схема электрическая полная

ОАО "НИАЭП" 2013

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N
R3.03304.4.0.32